


尊敬的顾客

感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用仪器前，请您详细阅读使用说明书，帮助您正确使用该仪器。

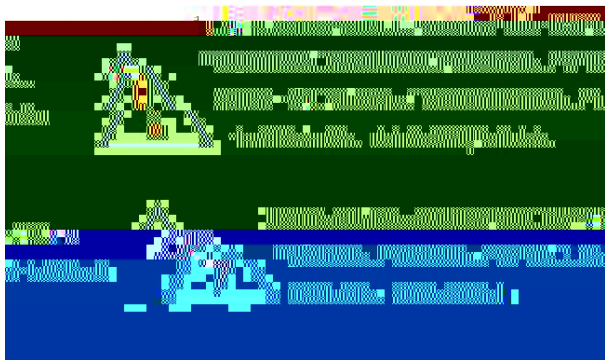

◆ 慎重保证

本公司生产的产品在供货之日起 12 个月内产品出现缺陷或故障

以上
使用寿命、产品交付日期和产品质量标准，本公司提供免费维修。在
如产品出现缺陷，实行有偿终身维修（合同约定的除外）。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品受到
损坏。请仔细阅读下列安全注意事项，并严格按照下列安全注意事项
进行操作。如有疑问，请咨询本公司。

安全注意事项如下：

1. 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格

格的电源。

2. 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意

连接或断开。



丝。

避免接触视屏电路和带电金属。产品通电时，请勿触摸调谐电路板和

操作。如果缺少任何部件，则不允许维修操作。

在可疑的故障时，请

人员进行检查，切勿继续

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在高温环境下操作。

保持产品干燥。

有可能造成人员伤亡的状况或做法

警告：致命危险

有可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法

小心：小心字句

重要提示

1		1
2		1
3		2
4	N $\mathfrak{U}$	3
5		3
6		

PT CT

1

1

1

1

1

8.4V

220V

100

Z

PT


CT



10000

10000

0.3%

5.6

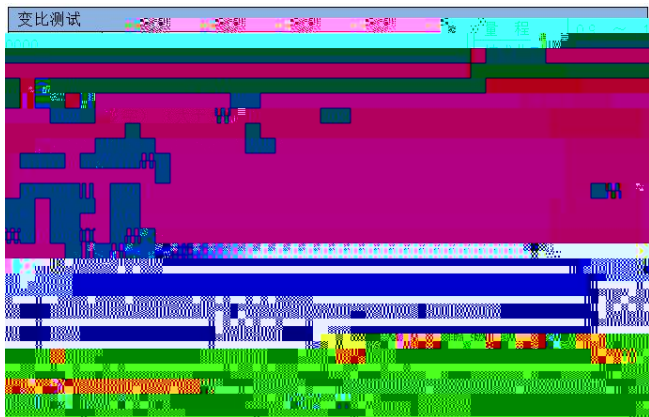

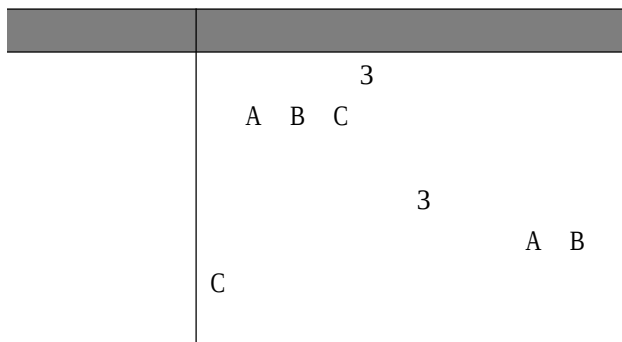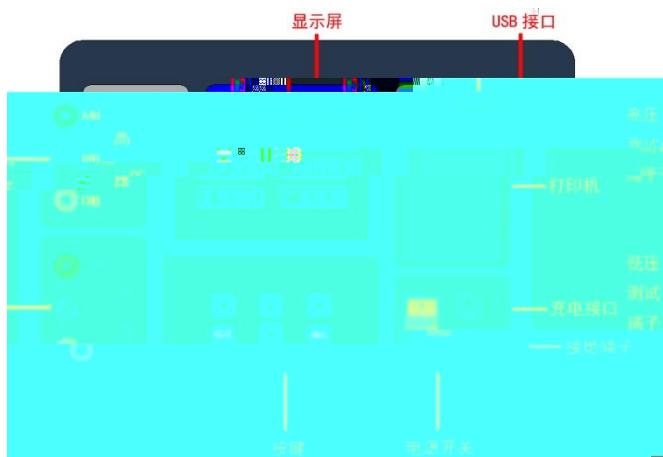

	3
	a b c
	3
	a b
	c
	5.6


USB	FAT FAT32

A B

a

C

b c

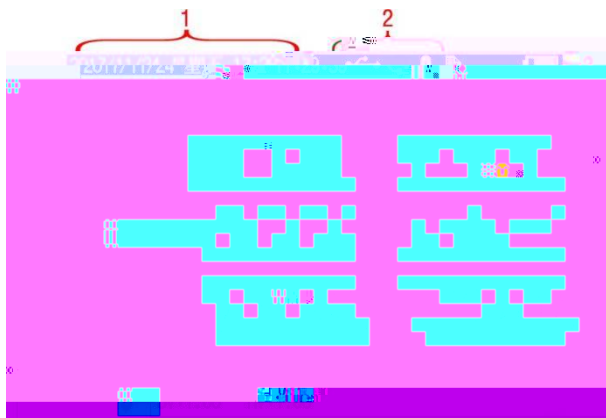

1	
2	
  	
3	
4	

三相测试	
单相测试	PT CT
Z型测试	Z
存储查询	
时钟设置	
厂家设置	
5	SV HV

三相测试

盲测功能

2017/11/24 星期五 17:33:46


三相测试 > 盲测功能 > 参数设置

试品编号	000000	<说明>	3
		设置试品编号。	
额定高压	220.00kV		
额定低压	35.00kV		
分 接	1.25		
开始测量		4	

1



开始测量

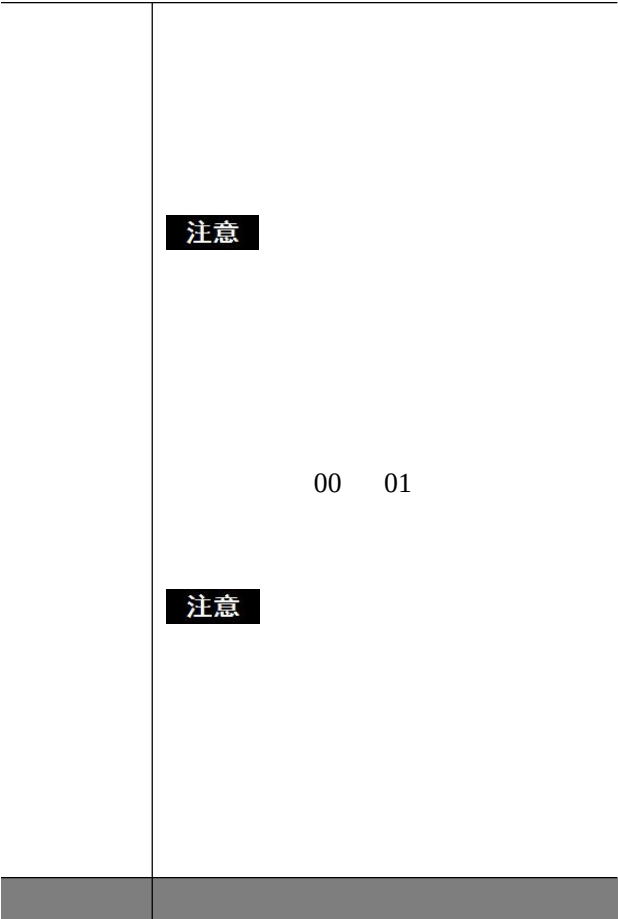


注意

00 01

注意

		AB	BC	CA
				
2				
				
3				
4				

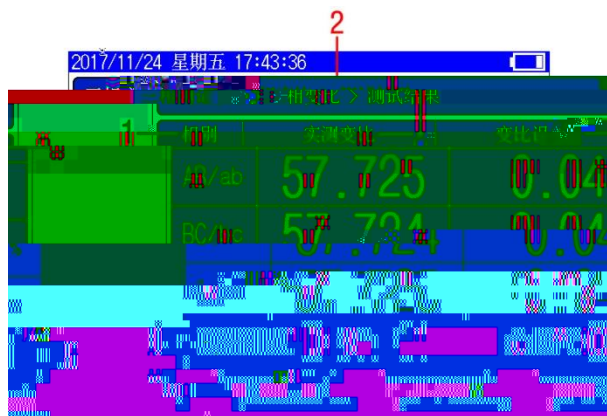

1	
2	
3	
4	
5	

6



保存数据



WORD

OFFICE

19

9

10 11

9

12

2

1

Y--d
 $\sqrt{}$

D--y
 $\sqrt{}$